

تقسم بورادات المحمول آيا كانت إلى دوائر

- دائرة شحن

- دائرة بور

- دائرة شبكة

- دائرة صوت

- دائرة Sim Card

- دائرة شاشة LCD

- دائرة داتا Data

- دائرة جرس إضاءة هزاز

- الخ

سوف يتم الحديث هنا عن دائرة الشحن

أولاً :- دائرة الشحن

التليفون المحمول هو جهاز متنقل آي انه محمول دائما ومنفصل عن اى مصدر بور ثابت لذلك يتم استخدام البطاريات ذات التيار ثابت DC. التي تمد الجهاز بالبور .

لذلك يجب أن يقوم الجهاز بعملية شحن لتلك البطاريات أثناء توصيلة بالتيار الثابت من خلال الشاحن . وهناك أنواع مختلفة للبطاريات مثل النيكل الليثيوم والبوليمر ... الخ .

وبالنسبة لأعطال الشحن نجد أن أجهزة المحمول يظهر به هذا العطل الذي يأخذ مظهر من المظاهر الثلاث :-

1- عدم الشحن تماماً .

2- الشحن متوقف .

3- الشحن الوهمي .

والمقصود بعدم الشحن تماماً هو عدم إحساس الجهاز تماماً عند توصيلة بالشحن مع مراعاة ان الجهاز يعمل بور جيداً لان عطل الشحن لا يؤدي بالفعل بانقطاع البور ولكن فقط يقوم الجهاز بعدم الشحن اى انه عند وضع بطارية أخرى مشحونة يعمل الجهاز جيداً ومعظم أجهزة المحمول يوجد علامة على الشاشة تدل على عملية وحالة الشحن .

أما بالنسبة للشحن المتوقف فان الجهاز يقوم برد الفعل عندما يتم وضع الشاحن به فيكتب على الشاشة رسالة شحن متوقف Stop Charging .

أما بالنسبة للشحن الوهمي أن يقوم الجهاز بعملية الشحن شكلية فقط اى أننا نلاحظ على الشاشة عملية الشحن ولكن لا يقوم الجهاز بشحن البطارية تماماً اى ما يسمى بالشحن الوهمي .

خطة الصيانة لعطل الشحن

أولاً :- يجب إتباع الأسلوب الثلاثي المتسلسل لاكتشاف وعلاج هذا العطل اى كان مظهره

يجب التركيز على أهمية التسلسل في تتبع العطل وسوف يتم شرح كل مرحلة بالتفصيل بشكل أكبر
المرحلة الأولى

1- التأكد من عمل الشاحن

يتم ذلك من خلال قياس خرج الشاحن عن طريق جهاز الافوميتر على وضع الـ DC وتكون قيمة القياس بالفولت

2- اختبار البطارية والتأكد من أنها جيدة

ويمكن استخدام عملية الشحن السريع للبطارية منفردة وذلك من خلال استخدام الشاحن السريع الذى يصلح لشحن كل أنواع البطاريات وكذلك إعادة تنشيطها مره أخرى .
ويكون من خلال معرفة قطبية أطراف الشاحن السريع اى التعرف على الطرف السالب والطرف الموجب ثم اختبار أطراف البطارية أى معرفة الطرف السالب والطرف الموجب (كثير من البطاريات يتم كتابه السالب والموجب على أطرافها)
ثم يتم وضع طرف الموجب من الشاحن السريع على الطرف الموجب من البطارية وكذلك الطرف السالب من الشاحن السريع على الطرف السالب من البطارية . وذلك فى مدة لا تزيد عن نصف دقيقة الى دقيقة كاملة . ثم إعادة قياس شحن البطارية على جهاز الافوميتر لاختبار شحن البطارية .

وبعد التأكد من عمل البطارية جيدة أو استخدام بطارية أخرى جيدة بالفعل يتم وضعها فى الجهاز واختبار الشحن

ملحوظة

" أحيانا يكون عطل عدم الشحن ناتج عن تعطل الشاحن او عدم عمل البطارية "

3- القياس الخارجى

يعتبر القياس الخارجى من أهم خطوات المرحلة الأولى قبل القيام بفك الجهاز تماماً أى قبل استخدام المفكات ويكون القياس الخارجى عن طريق رفع البطارية بعيداً عن الجهاز واستخدام الافوميتر على وضع DC وقياس خرج الجهاز عن طريق نقاط توصيل البطارية

- 1/ يكون القياس الصحيح لخرج الشحن فى حالة توصيل الشاحن فى الجهاز والقياس على DC هو من 3 : 5 فولت اى ان الجهاز يقوم بعملية الشحن صحيحة .
- 2/ فى حالة عدم القياس تماماً أو قيمة نصف فولت أو أقل يتطلب ذلك فتح الجهاز وأتباع الخطوات التى سنتناولها بالشرح فيما بعد .
- 3/ فى حالة القياس اقل من المعدل الطبيعى من 1.5 : 2.5 فولت يكون عطل الشحن فى هذه الحالة هو ان يقوم الجهاز بعملية شحن وهمية أيضاً سوف يتم الحديث عن ذلك فى الخطوات التالية

4- التأكد من السوفت وير

يعتبر السوفت وير من العناصر الرئيسية لعمل الجهاز جيداً والمقصود بالسوفت وير هو برنامج التشغيل الخاص بالجهاز ويمكن ان يحدث عطل فى السوفت وير الى مجموعة كبيرة من الأعطال مثل (انقطاع الباور - انقطاع الشبكة - انقطاع الشحن الذى نحن نتحدث عنه .

ويمكن اكتشاف ذلك من خلال ان بعض الأجهزة عند استعراض القائمة يتوقف الجهاز فجاً عن تلقى اى اوامر او ان يقوم الجهاز بالإغلاق ثم إعادة الفتح مرة ثانية دون القيام بذلك او ان يقوم الجهاز بكتابة عبارة مثل **service Contact** فى أجهزة النوكيا أو بعض العبارات الأخرى فى بعض الماركات مثل موتورولا عبارة **Phone Failed see supplier** فى هذه الحالة يكون عطل الشحن ناتج عن تعطل فى السوفت وير ويجب إصلاح عطل السوفت وير من خلال جهاز الكمبيوتر

المرحلة الثانية

1- اختبار سوكت الشحن

سوكت الشحن هو الجزء الذى يقوم بتوصيل عملية الشحن من الشاحن الى بوردة الجهاز او الى دائرة الشحن فهو المدخل الرئيسى لعملية الشحن .

وبعض الأجهزة يكون سوكت الشحن مثبت فى البوردة من خلال لحامات أو يكون غير مثبت

ملاحظة العين

المقصود بملاحظة العين هو بعد فتح الجهاز يتم الملاحظة بالعين أو باستخدام العدسة المكبرة لمراجعة المكونات الموجودة على البوردة وبالأخص المكونات الموجودة فى دائرة الشحن فهناك ثلاث مظاهر يمكن ان نراها من خلال الملاحظ بالعين أو العدسة

- الإصلاحات السابقة .

- آثار مياه.

- آثار صدمة .

أحيانا يكون عطل الشحن ناتج عن قيام بعض الأشخاص بالعمل بالكاوية العادية ذات السلاح الغير رفيع واستخدام نوع من القصدير الغير جيد ويتم الحام بطريقة غير صحيحة للمكونات الخاصة بالشحن ويؤدى هذه الى تعطل دائرة الشحن فيجب مراجعة هذه الإصلاحات او ربما تكون هناك آثار مياه نتيجة تعرض الجهاز لمطر او سقوطه فى مياه فيجب استخدام اسبراي تنظيف من نوع معين خاص بالحمول (FFK) ثم بعد ذلك استخدام الهوت اير مع الفلاكس على مكونات دائرة الشحن اما بالنسبة لآثار الصدمات أحيانا يسقط الجهاز من اماكن عالية او يتعرض لنوع من الصدمات تؤدى الى تطاير بعض المكونات الخاصة بدائرة الشحن من فوق البوردة فيجب استعادة تركيبية مرة أخرى باستخدام الهوت اير .

القياس DC أو بالـ OHM

اختبار السوكيت اما بالـ DC أو بالـ OHM ويكون بالـ DC عن طريق وضع الشاحن بعد التأكد من أنه يعمل جيداً يتم وضعه فى سوكت الشحن ثم القياس من الأطراف المثبتة على البوردة .فاذا كانت القراءة مطابقة بنفس قراءة الشاحن يكون السوكيت سليم واذا لم توجد أى قراءة يكون السوكيت معطل ويجب تغييره . وفى بعض الأحيان يكون السوكيت غير ملحم جيداً بالبوردة فى هذه الحالة يجب إعادة التلحيم مرة اخرى باستخدام الهوت اير أو الكاويات ذات السلاح الرفيع جداً .

2- اختبار المقاومة الفيزيوية :

المقاومة الفيزيوية عبارة عن مقاومة هدفها الرئيسى حماية دائرة الشحن ففى حالة حدوث شحن ذات او ادخال شحن غير سليم او تعرض دائرة الشحن لمياه او اى تلامس تقوم المقاومة الفيزيوية بالانقطاع ومن ثم لا يتم وصول التيار الى دائرة الشحن فيتوقف الجهاز عن الشحن وفى هذه الحالة يجب قياس المقاومة الفيزيوية وغالب ما تكون قيمتها نصف او ربع أوم او أقل أو أكثر بقليل ويختلف مكان

المقاومة الفيزيوية ولكن في أغلب الاحيان تكون قريبه من سو كيت الشحن فعلى سبيل المثال فى اجهزة النوكيا تكون دائما قريبا من سو كيت الشحن .

وفى حالة تعطل المقاومة الفيزيوية اى عدم اعطاء اى قراءة على الاوم فيجب استبدال هذه المقاومة لان تعطلها يؤدى الى عدم الشحن تماماً .

قياس مكونات دائرة الشحن

3- دايود الشحن:

دايود الشحن هو عبارة عن موحد الهدف الرئيسى منه هو توحيد التيار اى مروره فى اتجاه واحد وعدم ارتداده مرة اخرى ويكون عطل دايود الشحن من خلال قياصة على وضع الأوم فيجب ان يقيس فى اتجاه ولا يقيس فى الأتجاه الأخر ففى حالة حدوث فتح او قصر (Short) داخلى للدايود يؤدى هذا الى حدوث ما يسمى بالشحن الوهمى فيجب فى حالة التاكيد من قياس الدايود والتأكد من تعطله بأحدى الطرق السابقه يجب تغييره .

4- مقاومة حماية الشحن الزائد:

الهدف من هذه المقاومة هو توقف الجهاز عن عملية الشحن بعد استكمال الشحن وفى حالة تلف هذه المقاومة يتوف الجهاز عن عملية الشحن فيجب قياس تلك المقاومة واختباره وفى حالة تعطله يجب تغييره .

5- مكثف الشحن:

مكثف الشحن يكون الهدف منه تنعيم وتثبيت التيار فى دائرة الشحن وفى حالة قياس مكثف الشحن ووجود قصر Short أو فتح OPEN فى مكثف الشحن يؤدى الى انخفاض كبير فى قيمة التيار فيصبح اقل كثير عن معدله الطبيعى فعلى سبيل المثال اذا كان تيار الشاحن 6 فولت فعند القياس على أطراف المكثف نجد أنه نصف فولت ويمكن قياس المكثف عن طريق الأوم على حسب قيمة الميكروفراد فولت المكتوبة على المكثف من الخارج ففى حالة حدوث قصر Short فى أطراف المكثف الداخلىه يؤدى الى القياس على الأوم زيرو أوم عند القياس الأمامى أو الخلفى ففى هذه الحالة يجب تغيير المكثف بمكثف أخر له نفس القيمة .

6- التوصيلات (CONNECTIONS):

يعتبر هذا البند من البنود الهامة فى تتبع اعطال الشحن والمقصود بالتوصيلات هو التوصيلات بين المكونات الخاصة بعملية الشحن على بوردة الجهاز او التوصيلات الخاصة بالمكونات نفسها مع البوردة . فعلى سبيل المثال لو كان هناك انقطاع فى خط التوصيل على البوردة ما بين سوكت الشحن والمقاومة الفيزيوية سوف يؤدى هذه لانقطاع الشحن تماماً رغم عدم تعطل مكون من المكونات رغم (صلاحية سو كيت الشحن – صلاحية المقاومة الفيزيوية) ففى هذه الحالة يتم تعقب الوصلات من خلال استخدام الافوميتر على وضع الأوم (BUZZER) أيضا ربما يكون العطل ناتج عن عدم اتصال المكون جيداً بالبوردة أى اللحام الغير جيد للمقاومات او المكثفات او الدايودات او Ic الشحن أو أى مكون خاص بدائرة الشحن بالبوردة ففى هذه الحالة يجب استخدام الهوت اير على المكونات للتأكد من لحامها جيداً بالبوردة .

فعلى سبيل المثال يتسبب عدم اللحام الجيد لبعض المكونات الى حدوث ما يسمى بتوقف الشحن ففى اجهزة النوكيا 3210 على سبيل المثال عدم اللحام الجيد لتوصيلات الشحن الخاصة بالبطارية تؤدى الى ما يسمى بتوقف الشحن (Stop Charging) وفى

هذه الحالة يجب إعادة لحام القاعدة مرة أخرى .

المرحلة النهائية:

في هذه المرحلة وبعد كل الاختبارات السابقة بدقة يتبقى الـ IC الخاص بعملية الشحن لانه يكون مسئول في اغلب الاحوال عن المظاهر الثلاث السابق ذكرها سواء عدم الشحن تماماً أو شحن متوقف أو شحن وهمي وفي هذه الحالة يجب قياس الـ IC باستخدام الـ CIRCUI T DIAGRAM وفي حالة التأكد من تعطله نقوم بعملية أستبدال مع مراعات ان يكون بنفس الرقم وكذلك يتم تركيبه في نفس الاتجاه .

اختبار البطارية والتأكد من أنها جيدة :

ويمكن استخدام عملية الشحن السريع للبطارية منفردة وذلك من خلال استخدام الشاحن السريع الذى يصلح لشحن كل أنواع البطاريات وكذلك إعادة تنشيطها مره أخرى .
ويكون من خلال معرفة قطبية أطراف الشاحن السريع اى التعرف على الطرف السالب والطرف الموجب ثم اختبار أطراف البطارية أى معرفة الطرف السالب والطرف الموجب (كثير من البطاريات يتم كتابه السالب والموجب على أطرافها)
ثم يتم وضع طرف الموجب من الشاحن السريع على الطرف الموجب من البطارية وكذلك الطرف السالب من الشاحن السريع على الطرف السالب من البطارية . وذلك في مدة لا تزيد عن نصف دقيقة الى دقيقة كاملة . ثم إعادة قياس شحن البطارية على جهاز الافوميتر لاختبار شحن البطارية

هذه العمليه نقوم بها في حالة البطاريه لا تعمل بشكل نهائي فقط

و يكون ذلك بسبب ترك البطاريه لفترة طويله من غير شحن

او ضعف البطاريه نفسها من كثرة الاستعمال

لكن لا يجب الاكثار من استعمال هذه الطريقه في شحن البطاريه بشكل دائم

او اعتماد هذه الطريقه كطريقه شحن للبطاريه لان هذا قد يتسبب بتلف البطاريه